


BEDIENUNGSANLEITUNG

Feuchte-/Temperaturmesssystem Hytelog-Multi-Set 3 0570 0004




Beschreibung

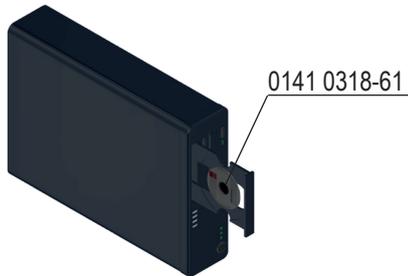


- Schritt 1: Legen Sie die im Set enthaltene CD in Ihr CD Laufwerk ein.
Schritt 2: Öffnen Sie die Ordnerstruktur der CD und starten Sie die setup.exe.
Schritt 3: Folgen Sie den entsprechenden Anweisungen auf Ihrem Bildschirm um die Software „PCLOG“ erfolgreich auf Ihrem System zu installieren.

- Step 1: Insert the CD included in the set into your CD drive.
Step 2: Open the folder structure of the CD and run the setup.exe.
Step 3: Follow successfully install your instructions on your screen to the software „PCLOG“ on your system.

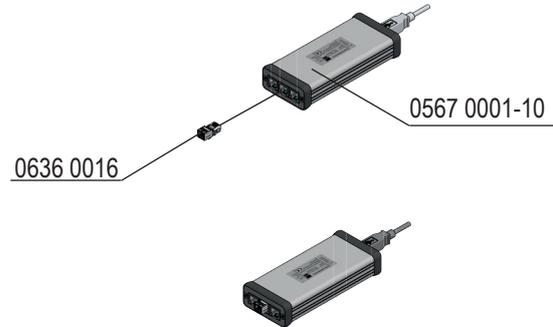

- Schritt 6: Verbinden Sie den digitalen Feuchte-/Temperaturfühler HYT 131 (Art.-Nr.: 0636 0016) mit einer der vorhandenen RJ12-Buchsen des Feuchte-/Temperaturmesssystems (Art.Nr.: 0567 0001-10).

- Step 6: Connect the digital humidity/temperature probe HYT 131 (Item No.: 0636 0016) with one of the existing RJ12 sockets of humidity/temperature measuring system (Item No.: 0567 0001-10).

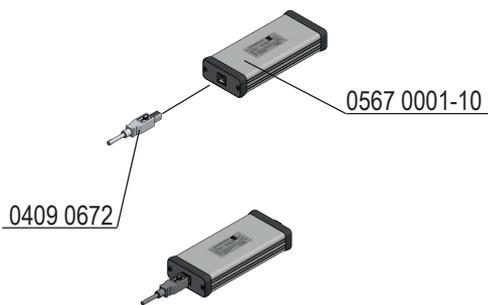


- Schritt 4: Verbinden Sie zunächst das Feuchte-/Temperaturmesssystem (Art.-Nr.: 0567 0001-10) mit der Anschlussleitung (Art.-Nr.: 0409 0672).

- Step 4: Connect the humidity / temperature measurement system (Item No.: 0567 0001-10) with the connection cable (Item No.: 0409 0672).



- Schritt 7: Starten Sie das Programm „PCLOG“. Ein Startfenster öffnet sich und Sie sind ab sofort dazu bereit mit den Messungen zu beginnen.

- Step 7: Start the program „PCLOG“. A launch window will open and you are immediately ready to begin your measurements.

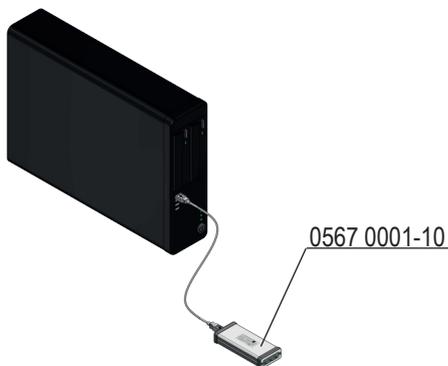

- Schritt 5: Verbinden Sie anschließend mit Hilfe der Anschlussleitung das Feuchte-/Temperaturmesssystem mit Ihrem PC.

- Step 5: Connect using the connection cable, the humidity/temperature measurement system to your PC.